





## TP N°1 – Circuito equivalente y Curvas Características

### Problema N°1

Un motor trifásico de jaula de ardilla tiene estas características cuando funciona en condiciones asignadas:

$$V1NL = 660/380 V$$
  $f1N = 50 Hz$   $nN = 1425 r.p.m.$ ,  $R1 = 0.7$   $R'2 = 0.9$   $X1N = 0.8$   $X'2N = 1.2$ 

En esta máquina se puede despreciar las pérdidas mecánicas y magnéticas, así como la corriente de vacío.

El motor está alimentado por un convertidor de frecuencias que funciona en lazo abierto. Entre 0 y 50 Hz la tensión de línea que proporciona dicho convertidor varía linealmente entre 80 y 660 V. Para frecuencias por encima de 50 Hz la tensión de línea permanece constante e igual a 660 V.

- 1. Indicar el número de polos y la forma de conexión del motor si funciona a marcha industrial cuando el convertidor proporciona 50 Hz.
- 2. Calcular el par de arranque cuando el convertidor suministra las siguientes frecuencias: 10, 50 y 70 Hz.

#### Problema N°2

Se tiene un motor asíncrono trifásico de rotor bobinado y 6 polos conectado a una red de 220 V y 50,5 Hz. Cuando gira a una velocidad de 970 r.p.m. este motor absorbe de la red una potencia de 15 kW y una corriente de 47 A.

Se sabe que cuando funciona en vacío este motor absorbe de la red una potencia de 760 W y una corriente de 20,5 A.

Este motor tiene su devanado del estator conectado en estrella y la resistencia medida entre dos de sus bornes vale 0,38 Ohm

Las pérdidas mecánicas de esta máquina son 220 W.

Para el estado de funcionamiento indicado inicialmente (15 kW y 970 r.p.m.):

- 1. Calcular el factor de potencia del motor.
- 2. Determinar el par interno, tanto en Nm como en vatios-síncronos.
- 3. Obtener la potencia de pérdidas en el cobre del rotor.
- 4. Calcular la potencia útil y el rendimiento.

#### Problema N°2

Un motor de inducción trifásico de 380/660 V, 1764 r.p.m. y 60 Hz tiene estos parámetros:

R1 = R'2 = 0.5 ohm X cc= 5 Ohm







# TP N°1 – Circuito equivalente y Curvas Características

Si se desprecian las pérdidas magnéticas y mecánicas, calcular:

- 1. La velocidad de sincronismo, número de polos y tensión de la red si se desea conectarlo en triángulo.
- 2. Par y corriente de arranque directo.
- 3. Ídem si se emplea el método estrella-triángulo.
- 4. Par asignado.
- 5. La velocidad a que girará si debe vencer un par de 70 Nm y la tensión se ha reducido a un 90% de la asignada.
- 6. La velocidad de giro si el par resistente se mantiene constante e igual a 70 Nm y la tensión se sigue reduciendo hasta el mínimo valor en que el motor aún puede seguir girando.

NOTA: Representar los resultados de los apartados 5) y 6) sobre la curva parvelocidad.